




Keeping our customers in the lead



Refurbish Report Project # 201351

System Conditions

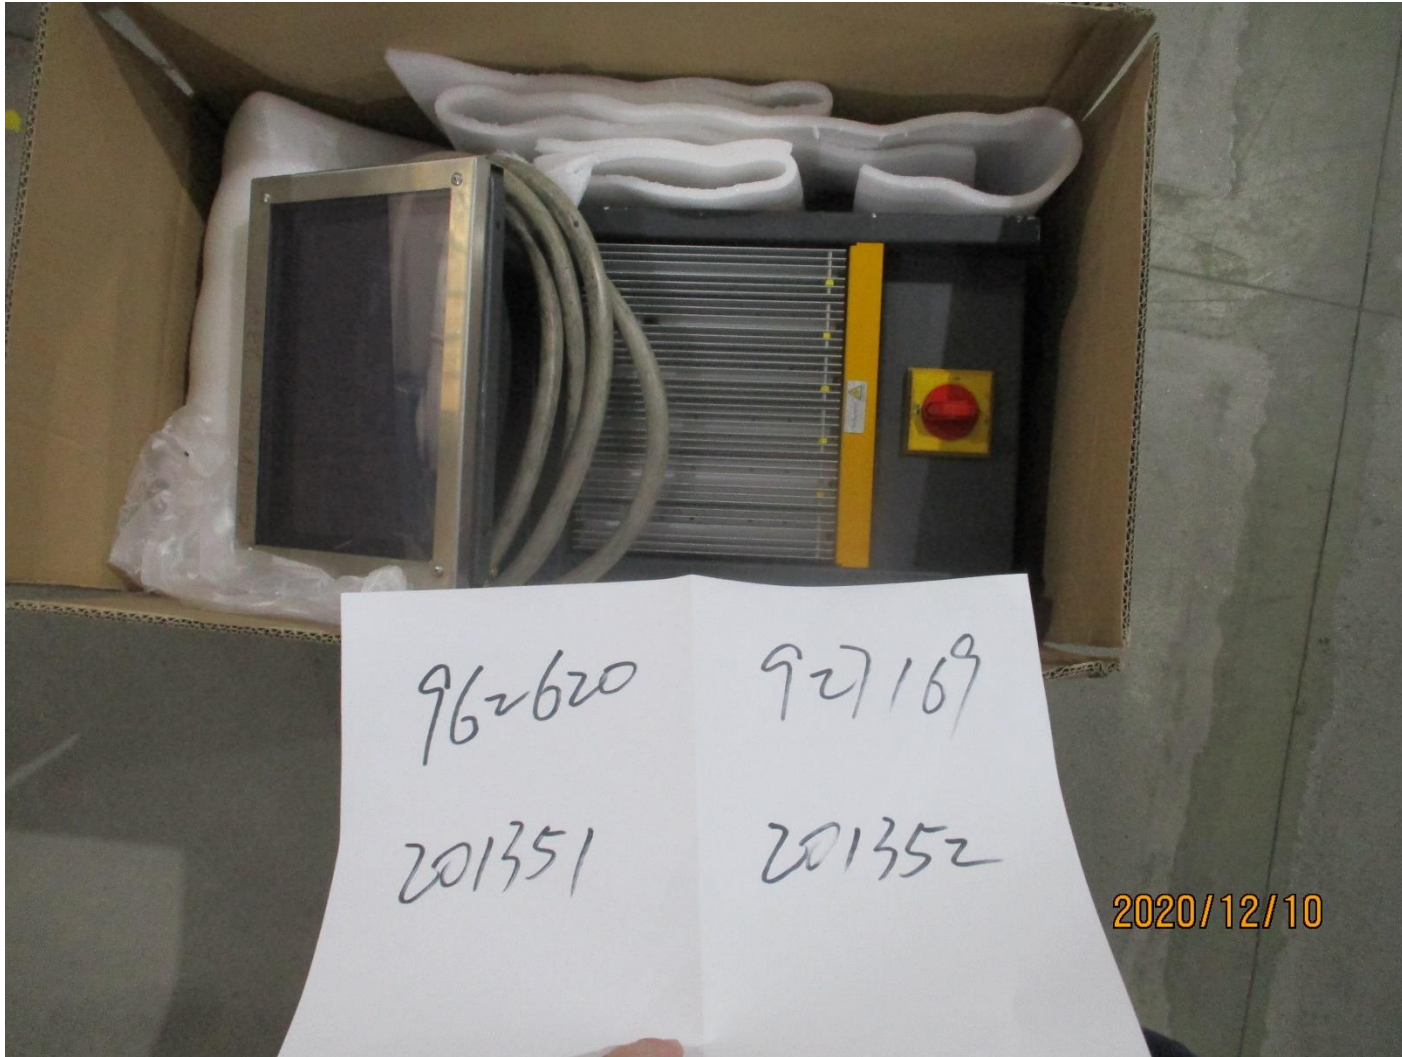

System Conditions






旧 : 962620

新 : 201351


2020/12/10



鼓包且裂开 需更换

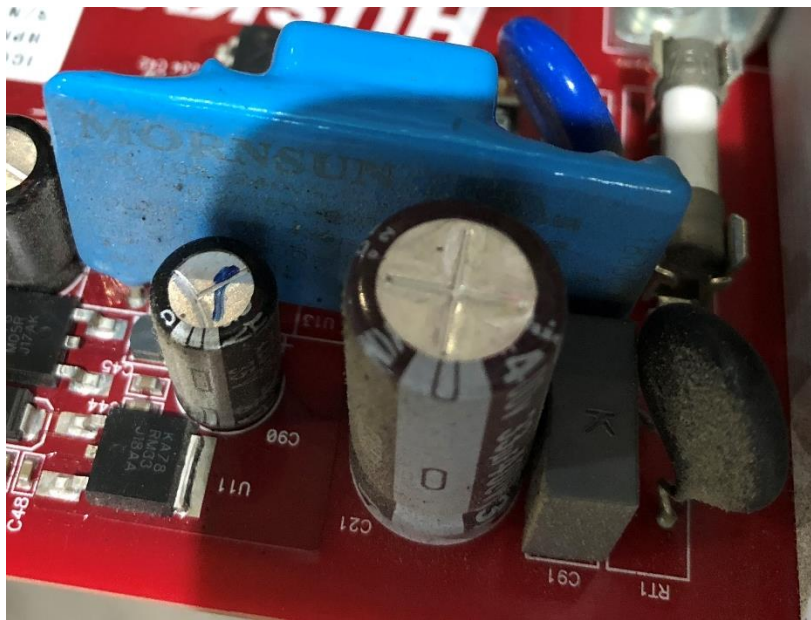

正常情况

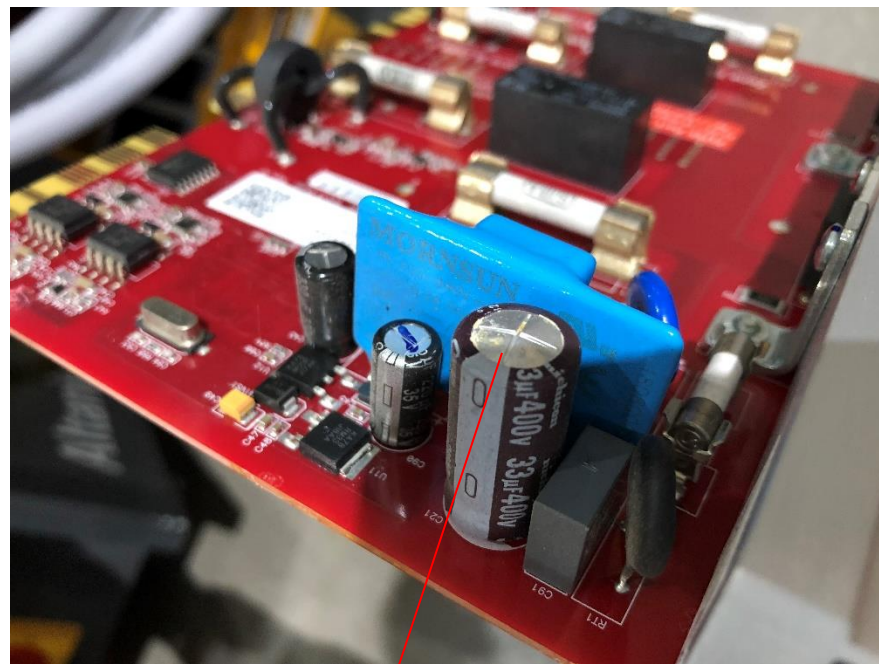

稍有鼓包 可以使用 建议更换

检查：

1. 客户反馈机器冒烟。
2. 机体有打开痕迹。其中一张温控卡电容存在鼓包裂痕有缝隙现象，另外一张有鼓包无裂痕。其他正常
3. 机体较脏保养不到位。

零备件更换及服务：

- 1 必须更换：8876966*1PCS 建议更换：8876966*2PCS

翻新工时：4 小时

- 2 检查系统设置重新升级测试加载程序。设置 PID 校正卡的温度,烧机测试数小时。