

東莞頂鈞塑膠模具有限公司

客戶抱怨處理單

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-------------------------|--------|-------------------------|
| 編號 | 379515 | 填表日期 | 2022-11-12 | 客戶抱怨日期 | 2022-10-25 |
| 客 戶 | 立讯 | 生產日期 | 2022-05-18 | 品名 | TOP_COVER |
| 訂單號碼 | | 交貨日期 | 2022-10-21 | 料號 | 144337108002BR |
| 發生場所 | 客户端进料 | 投訴次數 | 1次 | 批量 | 14580pcs |
| 抽樣數 | 315pcs | 不良數 | 19pcs | 不良率 | 6% |
| 不良現象描述 | 客诉产品底部颗粒/结合线 | | | | |
| 臨時對策 | 客户端库存: 14580pcs全检 | | | | |
| 根因分析 | 1.底边颗粒为产品喷漆后此位置面积小流漆没有流平效果导致，不良在产品底部内部未发现流入客户端。 2.滑块错位产品表面合模线明显，机器人打磨时打磨头未完全贴平到产品表面导致合模线未磨平，全检员在全检时漏检不良流入客户端（此批产品为待决仓及客退品全检挑选后出货产品）。 | | | | |
| 改善對策 | 1.将不良品拿给现场品管及全检员宣导，后续生产时重点检验。 2.重新调整机器人打磨头角度，将打磨头完全平贴在产品表面合模线已改善OK。 | | | | |
| 對策驗證 | 依改善措施执行良好，连续交货三批无异常 | | | | |
| 標準化 | 将客户反映的异常给现场品管及生产宣导，后续生产时重点管控 | | | | |
| 產品處理方式 | a. 客戶庫存數: 14580pcs 處理方式:全檢 c.現場成品:0pcs 處理方式: b.頂鈞庫存數:0pcs 處理方式: d.現場半成品:0pcs 處理方式: | | | | |
| 核准:梁小红 2022-11-12 14:41:46 | 審核: 兰开胜 2022-11-12 14:50:52 | 提出人: 梁小红 2022-11-12 14:41:46 | | | |
| 會簽及意見 | 2022-11-12 14:51 品保部兰开胜: 同意 | | | | |
| | 2022-11-12 14:53 储运课于磊洋: 同意 | | | | |
| | 2022-11-12 15:56 业务部呂紹暉: 同意 | | | | |
| | 2022-11-12 16:01 生管课周超: 同意 | | | | |
| | 2022-11-12 16:11 装配课李小果: 同意 | | | | |
| | 2022-11-14 07:31 加工课何相逢: 同意 | | | | |
| | 2022-11-14 08:00 工程部李亮亮: 同意 | | | | |
| | 2022-11-14 10:44 品保部胡文红: 同意 | | | | |
| 2022-11-14 18:42 注塑部刘波: 同意 | | | | | |
| 效果確認 | 結案时机 | <input checked="" type="radio"/> 出貨三批以上經客戶IQC確認合格 <input type="radio"/> 一個月內客戶無提出異議 | | | |
| | 結案: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 確認 | 蘭开胜 2022-11-15 10:26:10 | 提出人 | 梁小红 2022-11-15 10:08:12 |
| | | | | | MI-QF-05-042F |

