

# 東莞頂鈞塑膠模具有限公司

## 客戶抱怨處理單

編號	426799	填表日期	2023-09-14	客戶抱怨日期	2023-09-09
客 戶	茂瑞	生產日期	2023-08-18	品名	TOP_CASE
訂單號碼		交貨日期	2023-09-06	料號	101397115001B
發生場所	客戶端进料	投訴次數		批量	1250pcs
抽樣數	125pcs	不良數	125pcs	不良率	100%
不良現象描述	客戶端进料反映上蓋表面积油				
臨時對策	客戶端: 1250pcs退货 頂鈞庫存: 0				
根因分析	1.內部調查此批素材生產品在生產時軟硬結合處有透光不良。 2.加工課在噴漆時為遮蓋透光不良將底漆噴厚導致產品表面积油。				
改善對策	1.內部開會宣導後成型在生產時軟硬結合處不允許有透光，嚴格按樣品生產9/12生產品確認OK。 2.後工序在噴漆時需按SOP膜厚要求噴漆，素材有異常及時提出內部開會檢討不可私自變動膜厚導致外觀不良。				
對策驗證	依改善措施執行良好，連續交貨1個月無異常				
標準化	將客戶反映的異常內部給生產及品管宣導，後續生產時打首件及制程膜厚嚴格按SOP要求生產				
產品處理方式	a. 客戶庫存數: 1250pcs 處理方式:報廢 c. 現場成品:0pcs 處理方式: b. 頂鈞庫存數:0pcs 處理方式: d. 現場半成品:0pcs 處理方式:				
核准:梁小紅 2023-09-14 08:42:41	審核:	提出人: 梁小紅 2023-09-14 08:42:41			
會簽及意見					
效果確認	結案时机 結案: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="radio"/> 出貨三批以上經客戶IQC確認合格	<input checked="" type="radio"/> 一個月內客戶無提出異議	確認	提出人
					MI-QF-05-042F

流程开始 (流水号: 426799)					
第1步	↓序号1: 流程发起人		<input type="checkbox"/> <span style="color: red;">梁小紅 主办</span> [已转交下步,用时: 27分钟40秒 ①]	開始于: 2023-09-14 08:42:41	結束于: 2023-09-14 09:10:21
第2步	↓序号2: 部门审核		<input type="checkbox"/> <span style="color: red;">兰开胜 主办</span> [未接收办理]		