

東莞頂鈞塑膠模具有限公司

客戶抱怨處理單

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--------|---------------|
| 編號 | 427601 | 填表日期 | 2023-09-19 | 客戶抱怨日期 | 2023-09-05 |
| 客 戶 | 新秀 | 生產日期 | 2023-08-19 | 品名 | BUTTON_MUTE |
| 訂單號碼 | | 交貨日期 | 2023-09-04 | 料號 | 117348082014B |
| 發生場所 | 客戶端进料 | 投訴次數 | 1次 | 批量 | 4800pcs |
| 抽樣數 | 200pcs | 不良數 | 30 | 不良率 | 15% |
| 不良現象描述 | 客戶端进料抽检反遇产品变形/发亮 | | | | |
| 臨時對策 | 客戶端库存: 4800pcs全检 頂鈞库存: 5000pcs全检 | | | | |
| 根因分析 | 1.模具分型翻边拉模变开。 2.模具长时间生产原料内瓦斯气堵塞排气导致产品表面困气发亮，品管抽检时未发现不良流出 | | | | |
| 改善對策 | 1.内部开修模单下模省模晒纹并清理模具排气槽。 2.将客户端不良带回厂内给现场品管及生产，后续生产时重点管控 | | | | |
| 對策驗證 | 依改善措施执行良好，连续交货1个月无异常 | | | | |
| 標準化 | | | | | |
| 產品處理方式 | a. 客戶庫存數: 4800pcs 處理方式:全檢挑選 c. 現場成品:0pcs 處理方式: b. 頂鈞庫存數:5000pcs 處理方式:全檢挑選 d. 現場半成品:0pcs 處理方式: | | | | |
| 核准:梁小红 2023-09-19 13:30:53 | 審核: | 提出人: 梁小红 2023-09-19 13:30:53 | | | |
| 會簽及意見 | | | | | |
| 效果確認 | 結案时机 結案: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | <input type="radio"/> 出貨三批以上經客戶IQC確認合格 | <input checked="" type="radio"/> 一個月內客戶無提出異議 | 確認 | 提出人 |
| | | | | | MI-QF-05-042F |

| 流程开始 (流水号: 427601) | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|--|
| 第1步 | ↓序号1：流程发起人 | | <input type="checkbox"/> 梁小红_主办 [已转交下步,用时: 10分钟38秒 ①] | | |
| 第2步 | ↓序号2：部门审核 | | <input type="checkbox"/> 兰开胜_主办 [未接收办理] | | |